

Hei,

I forbindelse med feilsøking på problem med røykevakueringstvifter på Hysnes Helsefort:

Problem:

Spjeld går ikke ved aktivert røykevakueringstvifte, tvifte går mot stengte spjeld.

Årsak:

Spjeld er ikke egnet for korrosivt miljø og er korrodert slik at mekaniske åpne/stenge overføringer ikke fungerer.

Løsning:

Demontering av eksisterende spjeld

Flytting av frekvensomformere, trykkvakt og spjeldmotor til innside loft. Står per dags dato i luftkanal.

Montering av nytt spjeld med tette pakninger, epoxybelagte spjeldblader som er tilegnet korrosivt miljø.

Denne løsningen tilbyr vi til **47.900,- eks.mva. per stk.** Det er per dags dato 2 stk. spjeld som er defekt.

Elektriker er ikke medregnet. Må påberegnes for tilførsel, signalkabler ordner vi.

Viftemotor var utvendig korrodert, men fortsatt i funksjon. Denne er ikke medregnet utskiftet.

Hører fra dere om hva som er ønskelig, bare å ta kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen

Vegard E Leirset
Serviceleder



Vår visjon: Norges beste inneklimaentreprenør

Hamstad AS - Levanger

Mobil +47 904 17 642

www.hamstad.no

[Følg oss gjerne på facebook!](#)