

INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13

7100 RISSA

PIN-kode:

Deres ref.:

Saks nr:

AnleggsId:

Dato:

DLE-131918

1066982-001

26.05.2020

Pålegg

Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg

Det lokale eltilsyn (DLE) viser til tidligere tilsendt forhåndsvarsel og rapport 131918 tilhørende kontroll den 16.04.2020 av anlegg i Vanvikveien 0022, 7125 VANVIKAN.

Vedlagt rapport beskriver de feil og mangler som er gjeldende etter kontroll gjennomført av DLE.

DLE vedtar herved at de påpekte feil og mangler som er beskrevet i vedlagte rapport utbedres innen 23.07.2020, jfr. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 6 og forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg § 9.

DLE begrunner pålegget med at kravene i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2 ikke er oppfylt. Rapporten viser hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen, og hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt.

Vi gjør oppmerksom på retten til å klage over dette pålegget, jfr. Forvaltningsloven §§ 27-36. Klagefristen er tre uker fra pålegget mottas. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI. Skriftlig klage skal sendes Det lokale eltilsyn.

Parter i saken har også rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. Forvaltningslovens §§ 18-19.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Vedlegg: Rapport

For Det lokale eltilsyn ved Tensio

Elsikkerhet Norge AS

SÆLIDVEGEN 40

2322 RIDABU

+4748055999

Side 1 av 3

AnleggsId:

1066982-001

Rapportnr./SaksId.:

131918

Mottaker

INDRE FOSEN KOMMUNE

Rådhusveien 13

7100 RISSA

Anleggsadresse

Skole

Vanvikveien 0022

7125 VANVIKAN

PIN-kode: 2850

Kontrollert av

Roger Nicolaysen

Kontrolltype

Periodisk

Kontrolldato

16.04.2020

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: Tensio TN AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer).

Rettingsarbeidet skal utføres av registrert el-virksomhet.

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:

STIKKPRØVEKONTROLL AV VANVIKAN SKOLE.

- 1 **Annet** Måling av isolasjons-resistans.

Måling av isolasjons-resistans er ikke utført da det ikke var mulig å koble bort strømmen på skolen.

- 2 **Hovedfordeling** Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern, jfr. FEL §32.

Gjelder manglende kursfortegnelse for hovedfordeling.

- 3 **Fordeling** Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern, jfr. FEL §32.

Gjelder mangelfull merking i fordeling AAA

Nylig utført arbeid av NTE Elektro. Anlik håndteres av de og tilbakemeld kommer direkte fra den installatøren.

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

8/9-20 *[Signature]*

Dato *[Signature]* Underskrift montør

9/9-20 *[Signature]*

Dato *[Signature]* Stempel/Underskrift Elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll	Etter utbedring
Ikke målt M Ω	 M Ω
Elsikkerhet Norge AS	
16.04.2020	Roger Nicolaysen Elsikkerhetsingeniør
Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.	

4 **Fordeling**

Utstyr/anleggsdel hadde varmgang, jfr. FEL §22.

*Gjelder varmgang på leder tilkoblet rekkeklemme nummer 34 i fordeling AE.**Skiftet. ledninger byttet. Ok.*5 **Teknisk rom
ungdomstrinn.**

Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtt forskriftsmessig, jfr. FEL §22.

*Gjelder kabel til høyre innom dør som ikke er rett avsluttet.**Avsluttet i boks. OK.*6 **Teknisk rom
ungdomstrinn.**

Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet, jfr. FEL § 28.

*Gjelder ledere utenfor kapsling til stikkontakt montert på siden av fordeling.**Skiftet. Kabel innenfor kapsling. OK.*7 **Gang ved fordeling
AFB.**

Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet, jfr. FEL §28.

*Gjelder kabel over dør til nød/ledelys som ikke er betryggende festet.**Festet. OK.*8 **Fordeling - rom AF** Sikringsskap/tavlerom var ikke rengjort, jfr. FEL §9.*Fordelings-rom er ikke ryddet og rengjort.**Ryddet. OK.*9 **Fordeling - rom AF** Patronlokk var defekt, jfr. FEL §20.*Gjelder patronlokk som mangler.**Patronlokk satt i. OK.*

For Det lokale eltilsyn ved Tensio

Elsikkerhet Norge AS

SÆLIDVEGEN 40

2322 RIDABU

+4748055999

Side 3 av 3

AnleggsId:

1066982-001

Rapportnr./SaksId.:

131918

- 10 **Fordeling - rom AF** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

Gjelder deksel på sikrings-hus i tavle som er defekt / mangler.

Sikringer demontert. Ok.

- 11 **Gang mellom WC gutter småtrinn og fordeling AF.** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

Gjelder deksel på varmtvannsbereder som er defekt.

Nytt deksel montert. Ok.

- 12 **Gang mellom WC gutter småtrinn og fordeling AF.** Utstyr/anleggsdel hadde varmgang, jfr. FEL §22.

Gjelder varmgang på leder koblingshus på varmtvannsbereder.

3kW VVT tilkoplet på 16A stikk n/20A sikringer foran.

ledere i koblingshus byttet sånt at tank er nå fast tilkoplet.

- 13 **Gang i paviljong.** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

stikk fjernet. Ok.

Gjelder veggmontert ovn som er defekt.

Ny ovn montert. Ok.