



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:	Arkiv: M71	Saksbehandler:	Dato:
Rune Berg	Saksnr: 2020/3757-12	Ina Jasmin Lutdal	02.03.2021

Halvardkleiva 30 - 5054/133/13 – Fevåg/Hasselvika skole - Aksept av tiltaksplan

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 24.02.2021 mottatt deres tilbakemelding på vårt brev *Mangelfull tilbakemelding på tilsyn*, datert 19.02.2021. Tilbakemeldingen aksepteres. Vi vurderer at fremdriftsplanen for utbedring av avvikene i tilsynsrapporten er tilfredsstillende.

Dere må sende oss dokumentasjon når arbeidet er ferdigstilt

Vi har mottatt oppsummerende notat fra befaring utarbeidet av Rambøll, datert 22.02.2021. Notatet påpeker flere tiltak som må utbedres. Dere opplyser om at alle tiltak vil være utbedret innen 31.03.2021, unntatt nye orienteringsplaner som vil utarbeides fortløpende etter dette.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har følgende kommentarer til rapporten:

- Det må dokumenteres hvilke tiltak som er utført for at branndører er røyktette. Det må også dokumenteres at arbeidet er utført forskriftsmessig.
- I rapport utarbeidet av Rambøll datert 22.02.2021 vurderes det som unødvendig å skifte til klassifiserte branndører da rømningssikkerheten vil være ivaretatt med blant annet tidlig varsling og heldekkende brannalarmanlegg. Per i dag kan ikke Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS se at brannalarmanlegget er heldekkende. Dette gjelder blant annet på grunn av følgende:
 - Det ble ved tilsyn avdekt flere områder som ikke er detektert. Dette gjelder blant annet garderober, gang utenfor garderober til det fri og toaletter. Nevnte rapport fra Rambøll viser og til flere rom som ikke er detektert, som for eksempel tilfluktsrom og lager.
 - Ved tilsynet ble det avdekt mye lagring i tilfluktsrom som vil utgjøre en stor brannbelastning i tilfelle brannstart. I tillegg er ikke dette rommet detektert som tidligere nevnt.
 - Over himling mellom korridor ved tilfluktsrommet og rømningsvei i plan 0 er det gjennomføringer som ikke er branntettet. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS finner det naturlig at disse gjennomføringene og blir røyktettet da dette er et skille mot rømningsvei i likhet med dører i plan 1 som skal røyktettes.
 - Rapporten påpeker at det tidligere er informert om at ventilasjonsanlegget ikke er detektert og at det går uavhengig av brannalarm. Da anlegget benytter omluft, vil ventilasjonsanlegget kunne spre røykgasser i hele bygningen. Vi forutsetter at det sikres at ventilasjonsanlegget ikke bidrar til brann- og røykspredning, eksempelvis ved røykdetektering/stans ved brannalarm. Rambøll anbefaler også dette i sin rapport. Valgt løsning må dokumenteres.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er av den oppfatning at om det vurderes at utbedring av svakheter i brannskiller (som for eksempel bytte av uklassifiserte dører) kan utsettes blant annet på grunn av et heldekkende brannalarmanlegg, så må det dokumenteres at brannalarmanlegget er heldekkende. Notatet fra Rambøll datert 22.02.2021, side 3 legger heldekkende brannalarmanlegg til grunn for at blant annet uklassifiserte dører ikke trenger å skiftes ut. Om dette ikke er tilfellet, må i så fall brannalarmanlegget utvides. Vi ber om en uttalelse fra Rambøll vedrørende dette forholdet.

Dokumentasjon på at alle tiltak i oppsummerende notat er utført og oppdaterte orienteringsplaner må oversendes oss innen **16.04.2021**.

Etterkontroll for å se til at avvik er utbedret

Vi gjennomfører normalt etterkontroll for å se til at alle avvik er lukket. Dersom avvikene ikke blir utbedret i henhold til tiltaksplanen, så vil vi følge opp saken videre med pålegg om utbedring.

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten

Våre tilsyn er stikkprøvebaserte og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Denne sakens saksnummer er 2020/3757.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg og Olav Gilde