

Hei.

Viser til møte tidligere i sommer, den 17 august.
Her ble det nevnt manglende ventilmotor for regulering av radiatorvarme på rom 116, arbeidsrom for lærere.
Ny ventilmotor er etter dette levert, montert og tilkoblet.
Sist fredag ble ny undersentral i fyrrom klargjort for tilsvarende romkontroll funksjon på rom 116 som de andre rommene på bygget.
Det viser seg imidlertid at tilkoblet ventilmotor på rom 116 kortsletter regulert utgang på undersentral, sannsynligvis forårsaket av feil på opprinnelig kabling.
Det gjøres derfor ekstra oppmerksom på at eksisterende kabling er gjenbrukt og tilkoblet av elektriker.
Det er mulig at det er feil på kabling/tilkobling som har medført at ventilmotor tidligere har blitt fjernet.
Jeg anbefaler derfor at det trekkes ny signalkabel fra tavle og ut til ny ventilmotor. Det er flere grunner til at dette anbefales.

- Eksisterende kabling er utført med mangeleder PTS kabel med for lite tverrsnitt ut til komponenter.
- Dette medfører et lite oversiktlig anlegg for feilsøking, samt betydelig spenningsfall ut til komponent.
- Spenningsfall reduserer også levetiden til komponenter.

Ny og innsatt ventilmotor for rom 116 ble pga ovenstående problemer frakoblet igjen i tavlen.
Elektriker er orientert om årsak til problemet, og forslag til utbedring.



Roger Grefstad
Prosjektleder

GK Inneklima AS
Mobil: +4790934658
Internett: <http://www.gk.no>
Mail: Roger.Grefstad@gk.no
Besøksadresse: Baard Iversens veg 7
Postadresse: 7037 Trondheim



Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten