

OSEN KOMMUNE
Att: Fakturamottak Bjugn
Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN

Til stede:
Alfred Risvik

Saksnr:
272610

Dato:
15.04.2020

Rapport avsluttet uten tilbakemelding

Viser til tilsyn utført på deres anlegg den 03.04.2019. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding om at tilsynsrapporten etter dette tilsynet er utbedret.

Saken er nå avsluttet fra vår side og vil bli liggende som en heftelse på deres anlegg i vår database. De påpekte manglene er offentlige, dvs. åpne for politi og forsikringsselskaper ved skade/ulykke. Manglende utbedring kan for deg som eier/bruker få konsekvenser ved eventuell strømutrykke eller brann.

Dokumentasjon på at retting er utført skal sendes til Tensio TS AS.

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, målernr. 6970631403993723.

Ved eventuelle forespørsler, ring 73934424

Med hilsen
Tensio TS AS



Roger Harsvik
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Telefon: 74 12 15 00

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Klæbuveien 118
7031 Trondheim

www.tensio.no
dle.ts@tensio.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

TrønderEnergi Nett AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 73 50 00 50

OSEN KOMMUNE
Att: Fakturamottak Bjugn
Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN

STRAND SKOLE
Vingsandveien 0002
7740 STEINSDALEN

Saksnr.	272610	Pinkode	7759
Anleggsnr.	0407842-001	Målernr.	6970631403993723
Målepunktsid.	47134691	Kontrolldato	03.04.2019
Kontrolltype	PERIODISK	Beh. av	Roger Harsvik

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle@tronderenergi.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32
<i>Merking av kurser og adgang er mangelfull.</i> |
| 2 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Driftspersonell manglet opplæring og kurs for å bli instruert for drift av sikringsfordelingene der det er påkrevd. Det manglet også oppslag om hvem som er instruert. Jf. fel § 10
<i>Sikringer som krever sakkyndig betjening gjør at man må ha tilgang på noen som er godkjent til å betjene disse.</i> |
| 3 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20
<i>Løse ledninger og punkter med berøringsfare.</i> |
| 4 | Sikringsfordeling
Alle skap | Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel § 32
<i>Det må utarbeides en enlinjeoversikt som viser alle fordelinger og tilknytninger i alle skap.</i> |
| 5 | Sikringsfordeling
AG11 v | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20
<i>Det var mangelfull kapsling i skap.</i> |
| 6 | Fyrrom
V/AD-01 | Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet. Jf. fel § 28
<i>Kabler til frekvensomformere var avmantlet utenfor kapsling.</i> |
| 7 | Sikringsfordeling
Ungdomsbygg | Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. fel § 32
<i>Mangelfull merking. Skilt om sakkyndig betjening mangler.</i> |
| 8 | Utvendig
Ungdomsbygg | lederen var ikke betryggende festet. Jf. fel § 21
<i>Lederen til varmpumpe var usikret.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Underskrift installatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

M ohm

..... M ohm

DET LOKALE ELTILSYN:

10.04.2019

Dato

Roger Harsvold

Underskrift